OMRON

Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический



717 (HEM-8712-CM)

Руководство по эксплуатации IM-HEM-8712-CM-RU-02-07/2017





Введение

Благодарим Вас за приобретение цифрового автоматического тонометра OMRON 717.

OMRON 717 — это компактный, полностью автоматический измеритель артериального давления и частоты пульса, работающий на основе осциллометрического метода. Он легко и быстро измеряет артериальное давление и частоту пульса. Прибор использует усовершенствованную технологию «IntelliSense», которая обеспечивает комфортное для пациента нагнетание воздуха в манжету без предварительной установки требуемого уровня давления воздуха или его повторной накачки

Это устройство предназначено для измерения артериального давления и частоты пульса у людей с соответствующей данной манжете длиной окружности плеча и при условии выполнения инструкций в этом руководстве Прибор определяет наличие нерегулярного сердцебиения во время измерения и отображает предупреждающий индикатор вместе с результатами

Перед использованием прибора внимательно прочитайте это руководство по эксплуатации

Сохраните его для получения необходимых сведений в будущем ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ С ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ относительно конкретных значений Вашего артериального давления

Важная информация по безопасности

▲ Предупреждение! Обозначает потенциально опасную ситуацию. которая, если ее не предотвратить, может привести к смерти или тяжелым травмам.

▲ЗАПРЕЩАЕТСЯ самостоятельно назначать себе лечение на основе результатов, полученных с помощью этого прибора. Принимайте препараты в соответствии с назначением Вашего врача. Только квалифицированный врач может ставить диагноз и лечить гипертонию.

АПеред использованием прибора во время беременности, включая преэклампсию, при аритмии или атеросклерозе проконсультируйтесь с

▲Не используйте прибор на руке, если она травмирована или осуществляется ее лечение

▲Не надевайте манжету во время использования капельницы или переливания крови.

▲Перед использованием прибора на руке с артериовенозным шунтом проконсультируйтесь с лечащим врачом.

▲Не используйте прибор одновременно с другим медицинским электрическим оборудованием (класс МЕ).

▲Не используйте прибор вблизи высокочастотного хирургического

оборудования, МРТ- или КТ-сканеров или в среде, богатой кислородом. ▲Воздуховодная трубка или кабель адаптера переменного тока могут стать причиной случайного удушения грудных детей.

▲ Изделие содержит мелкие детали, которые при проглатывании младенцем могут стать причиной удушения.

(Использование адаптера переменного тока)

▲ Не пользуйтесь адаптером переменного тока при повреждении прибора или сетевого шнура. Немедленно отключите питание и извлеките сетевой шнур

▲Включайте адаптер переменного тока только в розетку с соответствующим напряжением. Не подключайте к розетке с разветвителем.

▲Запрещается вставлять сетевой шнур в розетку и вынимать его мокрыми

⚠Внимание! Обозначает потенциально опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травмам легкой или средней тяжести, а также к повреждению оборудования или другого имущества.

(Общее применение)

ФВсегда консультируйтесь с лечащим врачом. Самостоятельная постановка диагноза на основе результатов измерений и самолечение опасны. ▲ Людям с серьезными нарушениями кровообращения или другими заболеваниями крови перед использованием устройства необходимо проконсультироваться с врачом, так как нагнетание воздуха в манжету может привести к образованию синяков.

 Δ Снимите манжету, если она не начинает сдуваться во время измерения Δ Не используйте этот прибор для измерения давления у детей и лиц, не отвечающих за свои действия.

 Δ Используйте прибор только для измерения артериального давления. ФИспользуйте только предназначенную для данного прибора манжету. Использование других манжет может привести к некорректным результатам

АНе пользуйтесь рядом с прибором сотовым телефоном или другими устройствами, которые излучают электромагнитные волны. Это может привести к неправильной работе прибора.

 Δ Не разбирайте электронный блок и манжету. В противном случае это может привести к неточности показания.

⚠ Не используйте в местах наличия влаги или возможного попадания водяных капель на прибор. Это может привести к повреждению прибора Δ Не используйте прибор в движущемся транспортном средстве (автомобиль,

самолет). № Не выполняйте большее количество измерений, чем требуется. Это может привести к образованию синяков в результате нарушения кровообращения. **№**Если вы подвергались мастэктомии, проконсультируйтесь с лечащим

врачом перед использованием устройства. ▲Если ваше систолическое давление превышает 210 мм рт. ст., прочтите раздел «Если систопическое давление выше 210 мм рт. ст.» этого руководства по эксплуатации. Нагнетание большего давления, чем требуется, может привести к образованию синяков в месте наложения манжеты.

(Использование адаптера переменного тока)

▲Полностью вставьте штекер адаптера переменного тока в розетку. №Не тяните за сетевой шнур при отсоединении штекера адаптера переменного тока от розетки. Аккуратно извлеките штекер адаптера ▲Соблюдайте следующие указания при использовании сетевого шнура: Не допускайте Не ломайте его.

повреждения шнура Не разбирайте его. Не сгибайте и не тяните его с усилием. Не скручивайте его. Не завязывайте его в узел во время использования

Не зашемляйте его Не ставьте на него тяжелые предметы Удаляйте пыль со штекера адаптера переменного тока. ФЕсли устройство не используется, отсоедините штекер электронного блока.

ФОтсоединяйте штекер адаптера переменного тока перед очисткой. Миспользуйте только адаптер переменного тока OMRON, предназначенный для этого прибора. При работе с другими адаптерами возможно повреждение и/или выход прибора из строя.

(Использование элементов питания)

▲При установке элементов питания обязательно соблюдайте полярность. ФДля данного прибора используйте только 4 щелочных или марганцевых элемента питания типа «АА». Не используйте элементы питания другого

типа. Не используйте новые и старые элементы питания вместе. ФЕсли Вы не собираетесь использовать прибор в течение трех или более месяцев, извлеките из него элементы питания.

Общие меры предосторожности


- Не сгибайте манжету с усилием и не перегибайте воздуховодную трубку.
- Не сжимайте воздуховодную трубку во время измерения • При снятии воздуховодной трубки следует тянуть за пластмассовый штекер в
- месте соединения с основным устройством, а не за саму трубку.
- Не подвергайте прибор и манжету сильным ударам или вибрациям, не роняте их на пол.
- Не нагнетайте воздух в манжету, если она не обернута вокруг плеча. Используйте прибор только в указанных условиях окружающей среды.
- В противном случае это может привести к неточности показания • Прочтите рекомендации подраздела «Важная информация об
- электромагнитной совместимости (ЭМС)» в разделе «6. Технические характеристики» и следуйте им.
- Прочтите рекомендации подраздела «Надлежащая утилизация прибора» в разделе «6. Технические характеристики» и следуйте им при утилизации прибора и используемых с ним принадлежностей или дополнительных запасных частей.


1. Общие сведения о приборе

Комплект поставки:

Электронный блок, манжета компрессионная СМ, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (60240HW5SW), комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон

Электронный блок:

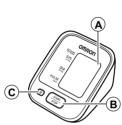



А. Дисплей В. Кнопка START/STOP (ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ)

С. Кнопка памяти


р. Отсек для элементов питания Е. Гнездо адаптера переменного тока Воздушное гнездо

Манжета:



- G. Манжета (для окружности руки 22-32 см)
- Н. Воздушный штекер
- Воздуховодная трубка

Дисплей:

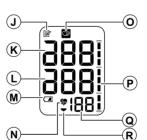

- Пиктограмма памяти
- К. Систолическое артериальное давление (SYS)
- Диастолическое артериальное
- давление (DIA)
- М. Индикатор элементов питания (низкий уровень заряда/разряже
- N. Индикатор сердцебиения (мигает в ходе измерения)
- О. Индикатор нерегулярного
- сердцебиения Р. Индикатор уровня артериального
- давления (шкала) Q. Значение частоты пульса (PULSE)/
- номер ячейки памяти
- R. Индикатор декомпрессии

Символы на дисплее:

Индикатор нерегулярного сердцебиения ()

Если прибор обнаруживает нерегулярный ритм не менее двух раз за время измерения, на дисплее рядом со значениями измерения отображается индикатор нерегулярного сердцебиения Нерегупарный ритм сердцебиения это ритм, который на 25% отличается от среднего ритма, определенного

Нормальное сердцебиение Пульс Нерегулярное сердцебиение Пульс ______ Артериальное 7777

при измерении систолического и диастолического артериального

Если рядом с результатом измерения отображается индикатор нерегулярного сердцебиения, рекомендуется обратиться к врачу за консультацией. Следуйте указаниям своего врача.

Примечание: В соответствии с рекомендациями JNC 7* необходимо придерживаться следующих указаний

	Общие рекомендации относительно артериального давления			
	Предгипертония на работе	Гипертония дома		
Систолическое отериальное давление	120—139 мм рт. ст.	135 мм рт. ст.		
Диастолическое отериальное давление	80—89 мм рт. ст.	85 мм рт. ст.		

Это имеет статистическую ценность для мониторинга артериального


* JNC 7 — Седьмой доклад Объединенного Национального Комитета по предупреждению, распознаванию, оценке и лечению повышенного артериального давления (Декабрь, 2003г.).

2. Подготовка к работе

2.1 Установка/замена элементов питания

- 1. Снимите крышку отсека для элементов питания.
- 2. Установите или замените 4 элемента питания типа «AA»

в соответствии с полярностью, указанной в отсеке для элементов питания.



3. Установите крышку отсека для элементов питания на место.

• Если на дисплее появился индикатор разряженных элементов питания (), выключите прибор и извлеките все элементы питания. Заменяйте все 4 элемента питания одновременно. Рекомендуется использовать

долговечные шелочные элементы питания • Значения результатов измерений остаются в памяти даже после

замены элементов питания • Элементы питания из комплекта поставки могут иметь более короткий срок эксплуатации.

▲Элементы питания следует утилизировать в соответствии с государственными/местными правилами по утилизации элементов

2.2 Использование адаптера сетевого

1. Вставьте штекер адаптера переменного тока в гнездо для адаптера, расположенного на задней части электронного блока.



2. Включите адаптер переменного тока в электрическую розетку.

Чтобы отсоединить адаптер переменного тока, сначала отсоедините его от электрической розетки, а затем отсоедините штекер адаптера переменного тока от электронного блока.

3. Использование прибора

3.1 Расположение манжеты на руке

Снимите с левого плеча плотно прилегающую одежду или плотно Не накладывайте манжету поверх плотной одежды.

1. Плотно вставьте воздушный штекер в воздушное гнездо.



2. Плотно оберните манжету вокруг верхней части левой руки.



Нижний край манжеты должен находиться на 1-2 см выше локтя. Воздуховодная трубка должна быть обращена вниз вдоль внутренней стороны руки и находиться на одной линии со средним пальцем.

3. Закрепите застежку-липучку.




Примечания:

• При измерении давления на правой руке воздуховодная трубка будет проходить сбоку от локтя. Соблюдайте осторожность, чтобы

не пережать рукой воздуховодную трубку. Артериальное давление на правой руке и левой руке может быть разным; также могут различаться и его измеренные значения. Компания OMRON рекомендует всегда измерять давление на одной и той же руке. В случае существенного различия между значениями на разных руках необходимо обратиться к врачу и определить, на какой руке следует проводить

3.2 Правильная поза при измерении

Артериальное давление нужно измерять в тихой, спокойной обстановке в положении сидя при комфортной комнатной температуре. В течение 30 минут до измерения не следует купаться, принимать алкоголь и кофеин, курить, выполнять физические упражнения или принимать пищу.



• Сядьте прямо, выпрямив спину

• Сядьте так, чтобы Ваша спина и рука опирались на что-либо.


• Манжету следует разместить на руке на уровне сердца.

3.3 Выполнение измерений

- Для прекращения измерения нажмите кнопку START/STOP, чтобы выпустить воздух из манжеты.
- Не двигайтесь во время измерения

1. Нажмите кнопку START/STOP.

Манжета начнет автоматически наполняться воздухом.

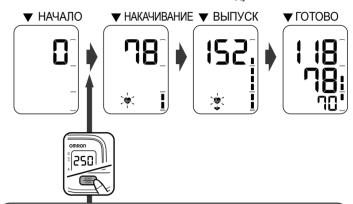

Если систолическое давление выше 210 мм рт. ст.

После того, как началось автоматическое наполнение манжеты воздухом, нажмите и удерживайте кнопку START/STOP до тех пор. пока прибор не поднимет давление до значения, превышающего ожидаемое систолическое давление на 30—40 мм рт. ст.

. Тонометр не нагнетает давление свыше 299 мм рт. ст. • Не нагнетайте большее давление, чем требуется.

2. Расстегните застежку и снимите манжету.

3. Нажмите кнопку START/STOP, чтобы отключить прибор. Прибор автоматически сохраняет результат измерения в памяти.

Прибор автоматически выключается через две минуты. Примечание: Перед повторным измерением необходимо подождать 2—3 минуты. За это время артерии возвращаются в то

состояние, в котором они находились до измерения

_★Всегда консультируйтесь с лечащим врачом. Самостоятельная постановка диагноза на основе результатов измерений и самолечение опасны.


Прибор автоматически сохраняет в памяти до 30 результатов измерений

3.4 Использование функции памяти

Примечание: При переполнении памяти прибор будет удалять более старые значения

Просмотр хранящихся в памяти значений измерений

В течение секунды отображается номер памяти, а затем отображается частота пульса.



2. Чтобы просмотреть значения, хранящиеся в памяти, нажимайте кнопку В.


Примечание: Если в памяти не сохранено никаких показанный справа



Удаление всех сохраненных в памяти значений

1. Нажмите кнопку памяти во время отображения пиктограммы памяти (🖹).

2. Удерживая кнопку 🖹 в нажатом положении, нажмите и удерживайте кнопку START/STOP в течение не менее 3 секунд



Примечание: Нельзя частично удалить сохраненные в памяти значения.















4. Сообщения об ошибках и устранение неисправностей

4.1 Символы и сообщения об ошибках

Условное обозначение ошибки	Причина	Способ решения
$\bigcirc\!$	Обнаружен нерегулярный пульс.	Расстегните застежку и снимите манжету. Подождите 2—3 минуты и выполните еще одно измерение. Повторите шаги в разделе 3.3. При повторном появлении этого символа обратитесь к лечащему врачу.
	Низкий уровень заряда элементов питания.	Элементы питания рекомендуется заменять заранее. Обратитесь к разделу 2.1.
	Элементы питания разряжены.	Необходимо немедленно заменить все 4 элемента. Обратитесь к разделу 2.1.
	Воздушный штекер не подсоединен.	Плотно вставьте штекер. Обратитесь к разделу 3.1.
E !	Манжета закреплена недостаточно плотно.	Наложите манжету правильно. Обратитесь к разделу 3.1.
	Утечка воздуха в манжете.	Замените манжету новой. Обратитесь к разделу 5.3.
E2		Повторите измерение. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
	Движение во время измерения; манжета недостаточно накачена.	Если символ «Е2» появляется неоднократно, следует вручную нагнетать воздух в манжету до тех пор, пока давление не поднимется на 30—40 мм рт. ст. выше предыдущего значения измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
E3	Манжета была накачана с превышением максимально допустимого давления, что вызвало автоматический выпуск воздуха из манжеты.	Не прикасайтесь к манжете и/или не перегибайте воздуховодную трубку во время измерения. Не перекачивайте манжету больше необходимого значения. Обратитесь к разделу 3.3.
E٩	Движение во время измерения.	Повторите измерение. Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
E 5	Манжете мешает одежда на плече.	Снимите одежду, мешающую манжете. Обратитесь к разделу 3.1.
E۲	Ошибка прибора.	Свяжитесь с техническим центром OMRON.

4.2 Поиск и устранение неисправностей

Проблема	Причина	Способ решения
Результат измерения слишком высокий (или низкий).	Манжета закреплена недостаточно плотно.	Наложите манжету плотнее. Обратитесь к разделу 3.1.
	Движение или разговор во время измерения.	Не двигайтесь и не разговаривайте во время измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
	Манжете мешает одежда на плече.	Снимите одежду, мешающую манжете. Обратитесь к разделу 3.1.
Давление в манжете не возрастает.	Воздуховодная трубка не плотно подсоединена к воздушному гнезду.	Убедитесь в том, что воздуховодная трубка надежно подсоединена к электронному блоку. Обратитесь к разделу 3.1.
	Утечка воздуха в манжете.	Замените манжету на новую. Обратитесь к разделу 5.3.
Манжета сдувается слишком быстро.	Манжета наложена на плечо слишком свободно.	Наложите манжету правильно, чтобы она плотно облегала руку. Обратитесь к разделу 3.1.
Не удается выполнить измерение, или результаты слишком низкие или слишком высокие.	Манжета недостаточно накачена.	Поднимите давление в манжете на 30—40 мм рт. ст. выше предыдущего значения измерения. Обратитесь к разделу 3.3.
При нажатии на кнопки ничего не происходит.	Элементы питания разряжены.	Замените все 4 элемента питания новыми. Обратитесь к разделу 2.1.
	Элементы питания установлены неправильно.	Установите элементы питания с учетом полярности (+/-). Обратитесь к разделу 2.1.
Другие неисправности.	Нажмите кнопку START/STOP и повторите измерение. Замените элементы питания новыми. Если проблема не была устранена, обратитесь к Вашему дистрибьютору продукции компании OMRON.	

5. Уход и хранение

5.1 Уход

Соблюдайте следующие правила для защиты прибора от

- Храните прибор и его компоненты в чистом и безопасном
 - Не используйте абразивные или легко испаряющиеся чистящие средства.

• Не используйте бензин, разбавители и растворители для

- Не мойте прибор и какие-либо его компоненты. и не
- погружайте их в воду.

очистки прибора.



- Используйте мягкую и сухую ткань или мягкую и смоченную нейтральным мылом ткань для очистки прибора и манжеты.
- Внесение в прибор изменений или модификаций, не одобренных производителем, приведет к аннулированию гарантии. Не разбирайте прибор или его компоненты и не пытайтесь осуществить их ремонт. Свяжитесь с уполномоченным техническим центром или дистрибьютором OMRON.

Калибровка и обслуживание


- Точность данного прибора для измерения артериального давления была тщательно проверена и сохраняется в течение длительного времени
- Рекомендуется проверять точность измерения и правильность работы прибора каждые 2 года. Свяжитесь с уполномоченным техническим центром или дистрибьютором OMRON.

5.2 Хранение

Храните прибор в чехле, когда он не используется.

- 1. Отсоедините воздушный штекер от воздушного гнезда.
- 2. Аккуратно сложите воздуховодную трубку внутри манжеты.

Примечание: Не перегибайте и не мните воздуховодную трубку слишком



Прибор запрещается хранить в следующих условиях

•если на прибор попала влага или он намок; •если место хранения подвержено воздействию высоких температур, влажности, действию прямых солнечных лучей, пыли или едких паров, таких как хлорная известь;

•если место хранения подвержено действию вибрации, ударов или является наклонной поверхностью.

5.3 Дополнительные медицинские принадлежности в рамках Директивы ЕС об изделиях для медицинского нения 93/42/ЕЕС)

Манжета для Окружности руки 17–22 см

Манжета для Окружности руки 22-32 см



HHP-CM01

переменного тока)

Манжета для

CM Medium Cuff CS2 Small Cuff

• Манжета аналогична поставляемой с изделием

HEM-RML31

Адаптер переменного тока

AC ADAPTER-S (60240HW5SW) • Аналогичен адаптеру переменного тока. поставляемому с

(HEM-CS24)

(дополнительный адаптер (дополнительный адаптер переменного тока)

6. Технические характеристики

Наименование Измеритель артериального давления и частоты пульса автоматический OMRON 717 (HEM-8712-CM) Модель Цифровой ЖК-дисплей Дисплей Осциллометрический Метод измерения Диапазон измерений давления от 0 до 299 мм рт. ст. воздуха в манжете Диапазон измерений частоты от 40 до 180 1/мин Пределы допускаемой ±3 мм рт. ст.

абсолютной погрешности при измерении давления воздуха в компрессионной манжете Пределы допускаемой относительной погрешности при измерении частоты пульса

Компрессия

Автоматическая, с помощью воздушного электрического компрессора, управляемого

системой неформальной логики

Клапан автоматического сброса давления Декомпрессия 30 измерений

ия Постоянный ток 6 В – 4 Вт (DC 6V) Параметры источника питан 4 элемента питания «АА» 1,5 В или адаптер Источники питания:

переменного тока (AC) (Адаптер S, BXOД: 100-240 В 50/60 Гц 0,12 А переменного тока ННР-CF01, ВХОД: 100-240 В 50-60 Гц 0,12-0,065 А переменного тока ННР-СМ01, ВХОД: 100-240 В 50-60 Гц 0,12-0,065 А переменного тока)

Срок службы элементов Прибл. 1000 измерений (при использовании новых шелочных элементов питания Степень защиты от поражения Тип ВF

электрическим током (токи утечки)

Защита от поражения Класс II (при работе от адаптера переменного электрическим током Медицинское оборудование с внутренним

источником питания (при работе от элемента

Классификация степени защиты оболочки Условия эксплуатации

температура окружающего от 10 до 40°C воздуха

от 30 до 85% относительная влажность атмосферное давлен от 700 до 1060 гПа

Условия хранения и транспортирования

температура окружающего от -20 до 60°C воздуха от 10 до 95% относительная влажность

от 700 до 1060 гПа атмосферное давление Macca:

не более 255 г (без элементов питания) электронный блок

не более 130 г

манжета Габаритные размеры: электронный блок

Комплект поставки

Примечания

манжета Окружность манжеты Материал манжеты/трубки

от 22 до 32 см Нейлон, полиэстер, поливинилхлорид Электронный блок, манжета компрессионная

не более 145 х 466 мм

СМ, руководство по эксплуатации, чехол для хранения прибора, адаптер переменного тока AC ADAPTER-S (60240HW5SW), комплект элементов питания, журнал для записи артериального давления, гарантийный талон

не более 103 (Ш) x 80 (B) x 129 (Д) мм

диастолического артериального давления в фазе 5 принимало участие • Этот прибор не утвержден для измерения давления у беременных.

• В ходе клинического валидационного исследования для определения

C € 0197

- Данный прибор удовлетворяет требованиям директивы ЕС 93/42/ЕЕС (директива по медицинским приборам).
- Данный прибор для измерения артериального давления спроектирован в соответствии с европейским стандартом EN1060 «Неинвазивные сфигмоманометры», часть 1 «Общие требования» и часть 3 «Дополнительные требования для электромеханических систем измерения артериального давления».
- Данное изделие OMRON изготовлено в условиях применения системы строгого контроля качества компании OMRON HEALTHCARE Co., Ltd., Япония. Датчик давления — главный компонент приборов для измерения артериального давления компании OMRON — изготавливается в Японии.

Измерители артериального давления и частоты пульса OMRON испытаны и зарегистрированы в России: – регистрационное удостоверение: № РЗН 2016/4995 от 31.08.2017 г. Срок

– декларация о соответствии: № РОСС JP.МП18.Д01498 от 08.09.2017 г. Срок

действия до 08.09.2020 г.Соответствует требованиям: ГОСТ Р 50444-92(Разд. 3, 4), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2010, ГОСТ 30324.30-2002 (МЭК 60601-2-30:1995), ГОСТ 31515.1-2012 (EN 1060-1:1996), ГОСТ 31515.3-2012 (EN 1060-3:1997), ГОСТ Р МЭК 60601-1-2-2014.

- свидетельство об утверждении типа средств измерений JP.C.39.003.А № 59905 от 02.10.2015 г. Срок действия до 24.09.2020 г. - декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» № ЕАЭС N RU Д-JP.АД75.В.00134. Срок действия до 11.09.2022 г.


ПОВЕРКА Поверка осуществляется по документу Р 50.2.032-2004 «Рекомендации по

метрологии. ГСИ. Измерители артериального давления неинвазивные. Методика поверки». Межповерочный интервал 2 года. Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации

типографским способом Подтверждение первичной поверки Вы можете найти на сайте: www.csmedica.ru, в виде электронной версии свидетельства о поверке по наименованию, модели и серийному номеру прибора. Оригинал свидетельства находится в ЗАО «КомплектСервис»

Расшифровка условных обозначений, значков, символов и пиктограмм, которые, в зависимости от изделия и модели, могут располагаться на изделии, товарной упаковке и в сопроводительной документации

 	Степень защиты от поражения электрическим током (токи утечки). Рабочая часть типа BF
	Изделие класса II Защита от поражения электрическим током
IPXX	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой (МЭК 60529)
C€	Знак соответствия директиве ЕС
©	Знак соответствия
©	Знак утверждения типа средства измерения
EAC	Знак обращения продукции на рынке Таможенного союза
SN	Порядковый (серийный) номер
LOT	Код (номер) партии
Å	Температурный диапазон
<u></u>	Диапазон влажности
6.6	Ограничение атмосферного давления
♦© •♦ ⊝••	Полярность разъема адаптера

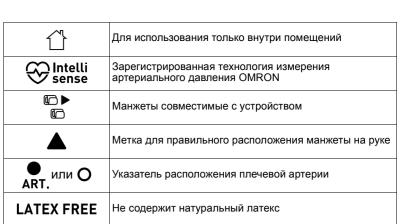

Дата производства зашифрована в серийном номере, который находится на корпусе прибора и/или товарной упаковке: первые 4 цифры обозначают год производства, следующие 2 цифры – месяц производства

Важная информация об электромагнитной совместимости (ЭМС)

Поскольку количество таких электронных устройств, как ПК и мобильные (сотовые) телефоны, увеличивается, используемые медицинские приборы могут быть чувствительными к электромагнитным помехам, создаваемым другими устройствами. Электромагнитные помехи могут нарушать работу медицинского прибора и создавать потенциально небезопасную ситуацию. Медицинские приборы также не должны мешать функционированию других устройств.

Чтобы регламентировать требования по ЭМС (электромагнитной совместимости) с целью предотвращения возникновения небезопасных ситуаций, связанных с использованием продукции, был внедрен стандарт EN60601-1-2:2007. Этот стандарт определяет уровни устойчивости к электромагнитным помехам, а также максимальные уровни электромагнитного излучения применительно к медицинскому оборудованию. Данный медицинский прибор, произведенный компанией OMRON

HEALTHCARE, удовлетворяет требованиям стандарта EN60601-1-2:2007 относительно устойчивости к помехам и испускаемого излучения Тем не менее, следует соблюдать специальные меры предосторожности • Вблизи данного медицинского прибора не следует использовать мобильные

(сотовые) телефоны и прочие устройства, генерирующие сильные электрические или электромагнитные поля. Это может нарушать работу прибора и создавать потенциально небезопасную ситуацию. Рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 7 м. Удостоверьтесь в правильности работы прибора, если дистанция меньше.

Остальная документация о соответствии EN60601-1-2:2007 находится в компании OMRON HEALTHCARE EUROPE по адресу, указанному в этом руководстве по эксплуатации. С этой документацией также можно ознакомиться на сайте

www.omron-healthcare.com

Надлежащая утилизация прибора (отработанное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подлежит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды или здоровья человека вследствие неконтролируемой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизируйте его надлежащим образом для рационального повторного использования материальных ресурсов

Для утилизации прибора обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологически безопасной переработки.

По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или і местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть элементы питания для экологически безопасной переработки.

7. Полезная информация об артериальном давлении

Что такое артериальное давление?

Артериальное давление — это показатель давления потока крови на стенки артерий. Артериальное давление постоянно меняется в цикле сокращения сердца Самое высокое давление на протяжении сердечного цикла называется систолическим артериальным давлением; самое низкое — диастолическим артериальным давлением. Для оценки состояния артериального давления пациента врачу необходимы оба значения: систолическое и диастолическое. Что такое аритмия?

Аритмия — это состояние, когда ритм сердцебиения нарушен из-за сбоев в биоэлектрической системе, управляющей сердцебиением. Ее типичными признаками являются выпадающие сокращения сердца, преждевременные сокращения, необычно частый (тахикардия) или редкий (брадикардия) пульс.

Почему хорошо иметь возможность измерять артериальное давление дома?

На артериальное давление могут влиять многие факторы, такие как физическая активность, беспокойство или время суток. Для постановки точного диагноза одного измерения может быть недостаточно. Для получения точных данных лучше всего измерять

артериальное давление ежедневно в одно и то же время. Обычно утром артериальное давление ниже, а во второй половине дня оно повышается. Давление ниже летом и выше зимой

Как артериальная гипертензия связана с инсультом? Высокое артериальное давление (Артериальная гипертензия) представляет собой основной фактор риска развития инсульта. Установлено, что при эффективном лечении пациентов, страдающих артериальной гипертензией, удается предотвратить 1 из 4 геморрагических инсультов (нетравматическое внутримозговое кровоизлияние).

В рекомендациях по борьбе с артериальной гипертензией предлагается сочетать домашнее измерение артериального давления с измерениями в кабинете у врача, что может способствовать более эффективному лечению артериальной гипертензии. Ссылки на медицинские отчеты, упомянутые выше, доступны по запросу.

Производитель	OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. (ОМРОН ХЭЛСКЭА Ко., Лтд.) 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, KYOTO, 617-0002 JAPAN (53, Кунотсубо, Терадо-чо, Муко, КИОТО, 617-0002 ЯПОНИЯ)
Представитель в ЕС EC REP	OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. (ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.) Scorpius 33, 2132 LR Hoofddorp, THE NETHERLANDS (Скорпиус 33, 2132 ЛР Хуфддорп, НИДЕРЛАНДЫ) www.omron-healthcare.com
Производственное подразделение	OMRON DALIAN Co., Ltd. (ОМРОН ДАЛЯНЬ Ко., Лтд.) No. 3, Song Jiang Road, Economic and Technical Development Zone, Dalian 116600, China (No. 3, Coнг Джианг Роуд, Экономик энд Текникал Девелопмент Зоне, Далянь 116600, Китай)
Эксклюзивный дистрибьютор и импортер медицинской техники OMRON в России	ЗАО «КомплектСервис» РФ, 123557, г.Москва, Большой Тишинский переулок, д.26, корп.13-14 www.csmedica.ru Бесплатная горячая линия: 8-800-555-00-80
	Спопано в Китае











